

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Planinso GmbH, Wallstr. 33 a, 23560 Lübeck
23.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 117 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Stoßfänger vorn
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Laut Angabe des Nutzers wurde der vordere Stoßfänger im Jahr 2021 lackiert.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.06.2021	Letzte Zulassung	01.06.2021
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLC-Coupe 300 d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2533191F972388
HSN / TSN	2222 / AKB	Schlüssel-Nr.	40387841
Km-Stand abgelesen	65999	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	180	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Hubraum (ccm)	Allrad
		Felgen	Leichtmetall
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Pirelli / Scorpion Verde VOL FSL	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Pirelli / Scorpion Verde VOL FSL	S /O	6 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Pirelli / Scorpion Verde VOL FSL	S /O	7 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Pirelli / Scorpion Verde VOL FSL	S /O	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 103 H	Pirelli / Scorpion Winter MO FSL	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 H	Pirelli / Scorpion Winter MO FSL	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 H	Pirelli / Scorpion Winter MO FSL	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 H	Pirelli / Scorpion Winter MO FSL	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, Ablagen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags, Aktiver Brems-Assistent, Allradantrieb 4MATIC, Anti-Blockier-System (ABS), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Bordcomputer, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, EASY-Pack-Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen, EASY-Pack-Laderaumabdeckung (herausnehmbar), Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fensterheber elektrisch 4fach, Feststellbremse elektrisch, Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, 13,97 cm (5,5") großem Multifunktionsdisplay, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen 5-fach, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad im 3-Speichen-Design in Leder Nappa schwarz, Lenksäule mechanisch verstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Paket: AMG Line Exterieur, Paket: Ablage, Paket: Chrom, Paket: Innenraumlicht, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Remote Online, Radiozubehör: Touchpad, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitz: Sportsitze vorn, Sitze: Fondsitze klappbar, Sitze: I-Size-Kinder-Rückhaltesystem auf den äußeren Sitzplätzen im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat, Vorrüstung für Dachträgersysteme, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zierelemente: Klavierlackoptik schwarz/Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
877	Ambientebeleuchtung
459	Fahrwerk: DYNAMIC BODY CONTROL Fahrwerk mit Verstelldämpfung
463	Head-up Display
916	Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l
	Lackierung: Metallic
367	Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information
D2F	Paket: Advanced Assistenz
D2K	Paket: Advanced Komfort
D2L	Paket: Advanced Licht
DB2	Paket: Business
D3I	Paket: High End Infotainment


D3P	Paket: High End Park
P49	Paket: Spiegel
810	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsystem
RTG	Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
R66	Räder: Reifen mit Notlaufeigenschaften
652	Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert
5R2	Räder: Winterkomplett-Räder M+S 4fach 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design
737,739	Zierelemente: Holz Esche schwarz offenporig / Aluminium mit Längsschliff hell

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 112 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

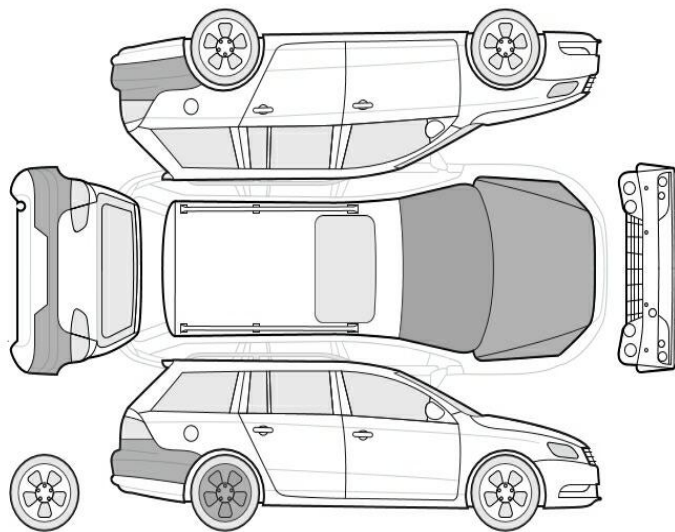

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge hinten rechts, verschrammt, smart repair (Bild 14)
2. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 16)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 17)